

Antikvarisk rapport/Intyg

Upptorp 2:5



Antikvarisk rapport
Upptorp 2:5, Ods socken
Herrljunga kommun
Västarvet
Karin Lundberg
2015-10-26

Lödöse Museum, Museivägen 1, 463 71 Lödöse
Karin Lundberg tel direkt 010-44 14 267
E-post karin.lundberg@vgregion.se
Dnr VA 981-2015
2015-10-26

ANTIKVARISK RAPPORT

Objekt

Släktstugan, Upptorp 2:5, Ods socken, Herrljunga kommun

Antikvariska synpunkter


Kulturmiljö/Västarvet har som antikvarisk medverkan vid ovan nämnda fastighet gjort en slutbesiktning 2015-10-22 och tillstyrker att de planerade åtgärderna utförts på ett antikvariskt godtagbart sätt.

Beskrivning

F.d mangårdsbyggnad belägen norr om landsvägen i Upptorps by strax öster om Ods kyrka. Fastigheten omges av ekonomibyggnader på båda sidor. Väster om byggnaden ligger Upptorp Storegården, vars mangårdsbyggnad före 1909 stod intill släktstugan. Se bild. På häradsekonomska kartan från 1890 ser man båda husen ligga samlade.



Foto från 1800-talets slut eller 1900-talets början, fotot finns i släktstugan

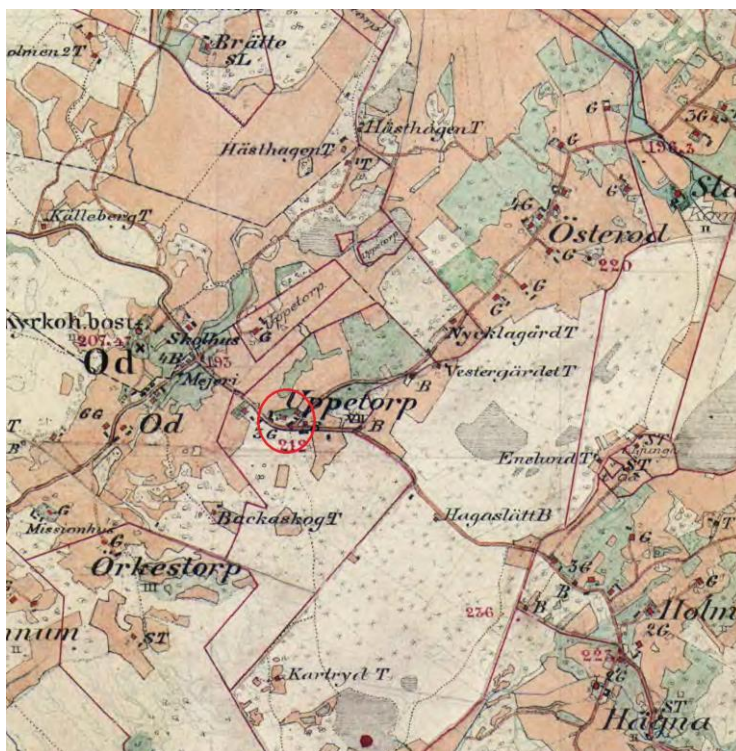

Byggnadsbeskrivning

År 1938 förvärvade Ruth och Torsten Odqvist Upptorp Storegården med angränsande jordområde om 809 m² och donerade den till släktföreningen med ett uttalande om att stugan skall för kommande släkter vara en påminnelse om släktens ursprung.

Bostadshuset uppfördes 1772 med framkammarslugans planlösning men framkammarna har rivits. Byggnaden är timrad upp till nock och har fyrdelade fönster i original. På baksidan finns en köksdörr med snedställd panel samt en parytterdörr på framsidan. Byggnaden har vita knutlådor och taket är täckt med enkupigt lertegel.

Kulturhistorisk status

Fastigheten är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull i rapporten ”Kulturhistorisk utredning 36” Herrljunga kommun, vilken utfördes av Älvsborgs länsmuseum 1990.

Beställare

Odqvist Släktförening
c/o Gunn Älmegren
Gunntorp
461 98 Trollhättan

Arbetsbeskrivning

En arbetsbeskrivning är utförd av Vindöga HB 2014-03-07

Planerade åtgärder

- Renovering av fönsterbågar, fönsterkarmar, ytterdörrar,

Skadebild

Av underhållskaraktär

Utförda åtgärder

Fönster

- Alla fönsterbågar har tagits ut, samt glas och beslag
- Beslagen har rensats och rostskyddats
- Fönsterbågarna har skrapats och målats med linoljefärg samt lagats i med nytt trä där fönsterbågarna har skevat.
- Skadat trä på karmarna har bytts ut och oljats
- Sprucket och maskinslaget glas har bytts ut mot handblåst i yttre bågar med de inre bågarna har fått planglas.
- Innerbågarna har monterats med stift i ryggsidan samt låsts med innerbågsskruv på insidan.
- Ytterbågarna har monterats med stormkrokar och stängningsbeslag
- Innerbågarna har kompletterats med tätningslister

Ytterdörrar

- Båda ytterdörrarna har skrapats och målats med linoljefärg i befintlig kulör
- Träskador har lagats, beslag rensats och rostskyddats.
- Tätningslister har monterats



Kostnader

Den sökta kostnaden uppgick till 80 000 kronor

Bidrag

Länsstyrelsen beslutade 2015-03-27 om bidrag till en summa av 30 000 kronor.

Entreprenör

Vindöga HB

Leverantör

Allbäcks linoljefärg

Antikvarisk kontroll

Karin Lundberg Kulturmiljö/ Västarvet

Antikvariska kontroller/ besiktningar

2013-05-21, 2015-10-22

Tidsperiod

2015

Fotografisk dokumentation

KMV_Karlu12_Upptorp 2-5_Ods socken_ 2014-05-21_1-13

KMV_Karlu12_Upptorp 2_5_2015-10-22 (1-7)

FÖRE



Foto: K MV_Karlu12_Upptorp 2-5_Ods socken_ 2014-05-21_9

EFTER



Foto: K MV_Karlu12_Upptorp 2_5_2015-10-22 (3)



Foto: KMV_Karlu12_Upptorp 2_5_2015-10-22 (11)



Foto: KMV_Karlu12_Upptorp 2_5_2015-10-22 (2)



Foto: KMV_Karlu12_Upptorp 2_5_2015-10-22 (2)



Foto: KMV_Karlu12_Upptorp 2_5_2015-10-22 (1)

